

# NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BẢO VỆ RÒ MỘT PHA CHO LƯỚI ĐIỆN MỎ 1140V TRUNG TÍNH CÁCH LY

**ĐINH VĂN THẮNG**

*Trường Đại học Mỏ-Địa chất*

Email: dinhvanthang@humg.edu.vn

## 1. Mở đầu

Hiện không có cách nào đo trực tiếp được dòng điện rò một pha xuống đất trong mạng điện trung tính cách ly [3]. Giá trị của dòng điện rò một pha trong các mạng điện này rất nhỏ, từ vài chục mA đến vài trăm mA, gây khó khăn cho việc đo lường và phát hiện chúng. Để đo và phát hiện dòng điện rò một pha, người ta phải sử dụng phương pháp đo gián tiếp.

Cho đến nay, người ta sử dụng hai phương pháp gián tiếp để đo dòng điện rò trong mạng điện ba pha trung tính cách ly:

- Thông qua đại lượng điện áp thứ tự không  $U_0$ ;
- Đo độ thay đổi điện trở cách điện của mạng so với đất khi xuất hiện dòng điện rò một pha.

Phương pháp thứ 2 sử dụng nguyên lý xếp chồng lên mạng một nguồn điện thao tác giữa trung tính của nguồn điện ba pha và đất. Để tăng độ nhạy và tính tin cậy, người ta có thể sử dụng kết hợp cả hai phương pháp trên [3].


Các loại rơ le rò tác động theo nguyên lý đo điện áp thứ tự không sử dụng bộ lọc điện áp thứ tự không (dùng ba điện trở R, điện cảm L hay điện dung C giống nhau nối hình sao). Rơ le được nối vào điểm trung tính nhân tạo của bộ lọc và đất. Khi rò điện một pha, rơ le có điện sẽ tác động, tiếp điểm của nó nối nguồn cho cuộn cắt của máy cắt, máy cắt sẽ tác động cắt điện mạng bị rò, cách ly với nguồn cấp điện chính.

Trong các loại rơ le rò tác động theo nguyên lý xếp chồng lên mạng một nguồn điện thao tác giữa trung tính của nguồn điện ba pha và đất người ta ít sử dụng nguồn điện thao tác xoay chiều vì có mặt của thành phần điện dung cách điện của mạng ảnh hưởng đến kết quả đo. Đơn giản và hiệu quả nhất là sử dụng nguồn một chiều xếp chồng vào mạng. Có hai cách thực hiện xếp chồng điện áp một chiều vào mạng ba pha trung tính cách ly là: (1) dùng ba điện cảm L nối sao, nguồn một chiều nối vào điểm

trung tính và đất; (2) dùng ba đi-ốt mắc theo sơ đồ chỉnh lưu ba pha (tia) với rơ le được mắc vào điểm nối chung đi-ốt và đất.

## 2. Xây dựng sơ đồ khối chức năng của rơ le bảo vệ rò điện một pha dùng linh kiện điện tử số

Trong hai phương pháp đo dòng điện rò 1 pha lưới điện trung tính cách ly như trên, phương pháp thứ nhất: sử dụng điện áp thứ tự không  $U_0$  để xây dựng sơ đồ nguyên lý mạch bảo vệ rò điện có hiệu quả tốt nhất. Khi rò 1 pha trong hệ thống ba pha, điện áp thứ tự không  $U_0$  phụ thuộc chủ yếu vào điện trở rò tại nơi tiếp xúc và phụ thuộc ở cấp độ yếu hơn vào điện trở cách điện pha của mạng [2]. Từ nguyên lý này, tác giả đưa ra sơ đồ khối chức năng của rơ le bảo vệ rò điện 1 pha mạng điện ba pha trung tính cách ly cấp điện áp 1140 V như mô tả trên H.1.

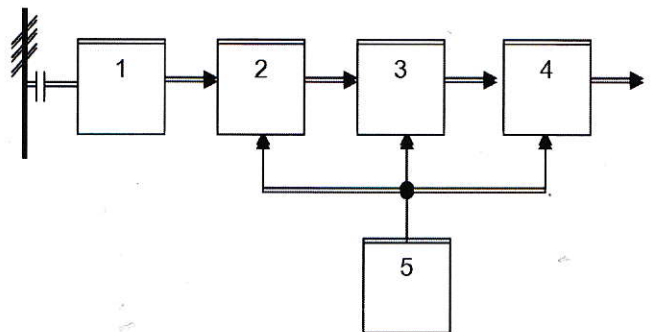

H.1. Sơ đồ khối chức năng của rơ le bảo vệ rò 1 pha lưới điện trung tính cách ly: 1 - Khối lọc điện áp thứ tự không; 2 - Khối biến đổi dạng tín hiệu sin-xung vuông; 3 - Bộ đếm nhị thập phân BCD; 4 - Khối khuếch đại công suất, rơ le điện từ; 5 - Khối cấp nguồn 1 chiều.

Khối 1 lọc điện áp thứ tự không  $U_0$  gồm ba điện dung C nối sao. Ba đầu của tụ điện C được nối với ba dây pha của lưới điện. Điểm chung của ba tụ nối với đất qua điện trở mạch phân áp. Điện áp

mang thông tin  $U_o$  được dùng làm tín hiệu bảo vệ rò điện 1 pha.

Khối 2 có chức năng biến đổi điện áp dạng sin của tín hiệu  $U_o$  thành xung vuông. Để tăng tính kháng nhiễu, xung vuông lựa chọn có độ rộng nhỏ hơn  $\frac{1}{4}$  chu kỳ của điện áp thứ tự không (khoảng  $\sim 5$  ms).

Khối 3 là bộ đếm thập phân BCD mã 0 đến 9 (bộ đếm Jonson Counter). Sử dụng bốn bit của bộ đếm làm tín hiệu xác định sự cố rò điện 1 pha, điều này sẽ giúp loại trừ các dạng nhiễu phóng điện, chuyển mạch,... do các thiết bị điện khác làm việc trên mạng gây can nhiễu vào thiết bị bảo vệ.

Khối 4 là mạch khuếch đại công suất và rơ le điện từ trung gian. Rơ le đưa tín hiệu cắt đến cuộn dây của máy cắt chính của mạng để thực hiện nhiệm vụ cắt bảo vệ khi rò điện một pha.


### 3. Xây dựng sơ đồ nguyên lý rơ le bảo vệ rò điện một pha trung tính cách ly điện áp 1140 V mỏ hầm lò

Dựa trên chức năng của các khối trong sơ đồ mạch rơ le bảo vệ rò điện một pha (H.1), sử dụng các linh kiện điện tử tương tự và số ta có thể xây dựng được sơ đồ nguyên lý mạch của rơ le như H.3.


Phần tử chính trong sơ đồ nguyên lý của rơ le bảo vệ rò điện là IC đếm thập phân BCD [1]. Sử dụng IC4017 là vi mạch số đếm thập phân tức đếm hệ 10, nó đếm xung clock. Khi ta đưa tín hiệu xung nhịp vào chân clock thì nó sẽ đếm số xung vào. Qua các xung nhịp, nó xuất ra lần lượt 10 cửa ra tương ứng từ 0 đến 9. IC chỉ cho kết quả xác định

rò điện 1 pha khi điện áp thứ tự không  $U_o$  ổn định sau 3 chu kỳ (sau 60 ms). Tại thời điểm cấp nguồn cho mạch, chân khởi tạo Reset sẽ đưa IC đếm về trạng thái sẵn sàng hoạt động, chân 3 ( $Q_0$ ) có mức điện áp dương nguồn (mức 1) đèn LED D6 phát sáng báo hiệu mạch ở chế độ sẵn sàng.

Nguyên lý làm việc của rơ le như sau: khi rơ le được cấp nguồn, mạch chuyển sang chế độ kiểm tra thường trực với sự cố rò 1 pha xuống đất. Khi mạng ở chế độ bình thường, do điện trở cách điện của pha so với đất là đối xứng nên tại cửa ra của bộ lọc điện áp thứ tự không bằng 0. Bộ biến đổi điện áp sin-xung vuông không hoạt động, do không có tín hiệu ở cửa vào của nó, vì vậy không có xung đi vào bộ đếm thập phân. Lúc này bộ đếm 4017 giữ nguyên trạng thái tại các cửa ra, do đó transistor trường VT không dẫn, rơ le không tác động.

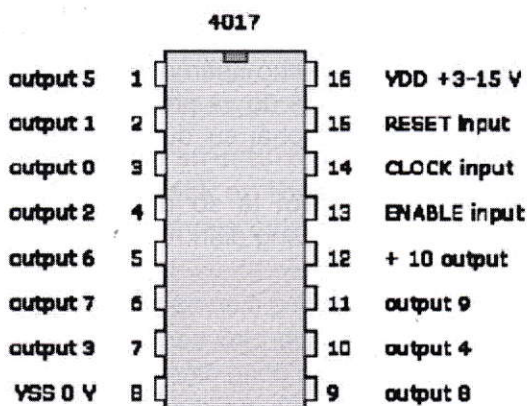

H.2. Sơ đồ vị trí chân chức năng của IC đếm thập phân hệ 10

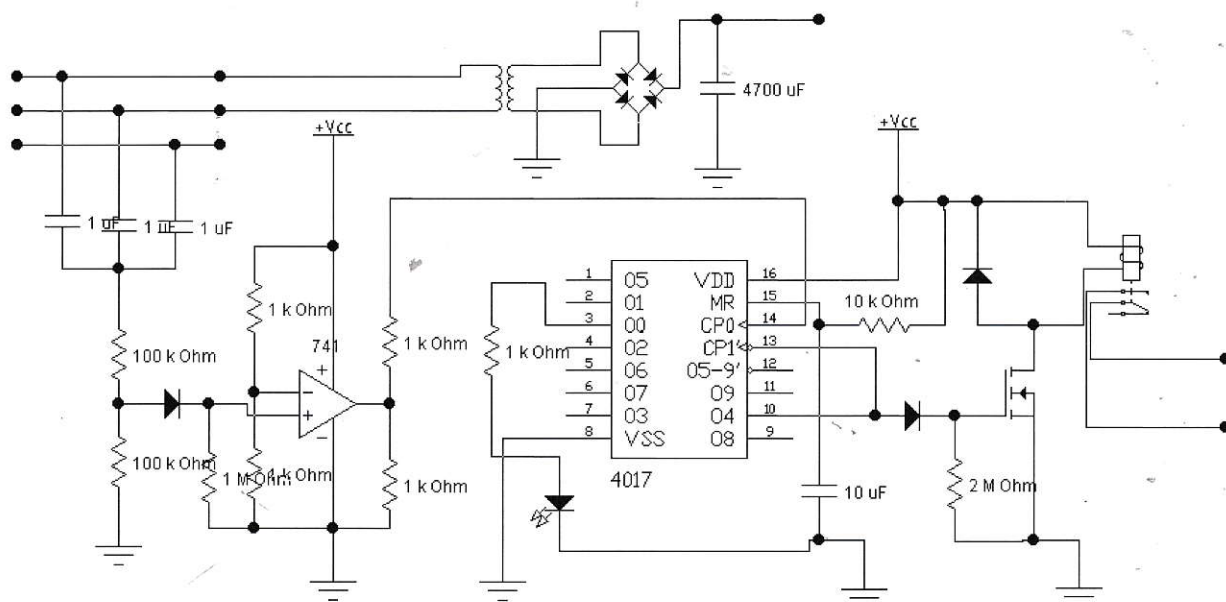

H.3. Sơ đồ nguyên lý mạch rơ le bảo vệ rò điện 1 pha dùng IC số

Khi xuất hiện sự cố rò điện một pha (ví dụ pha A), tại cửa ra của bộ lọc điện áp thứ tự không có tín hiệu  $U_0$ . Khi rò điện ổn định (không phải hiện tượng phóng điện 1 pha thoáng qua xuống đất), tại cửa ra của bộ lọc điện áp thứ tự không có điện áp Uơ dạng hàm sin. Độ lớn của nó phụ thuộc chủ yếu vào điện trở rò. Tín hiệu  $U_0$  được qua bộ đổi dạng sin - xung vuông, do vậy tín hiệu điện áp  $U_0$  đổi thành các xung lượng tử (số nhị phân) với hai mức là 0 và 1. Chuỗi xung 0, 1 với tần số 50Hz đi vào bộ đếm thập phân Jonson Counter làm thay đổi trạng thái các cửa ra của nó. Sau 3 xung liên tiếp, bộ đếm có trạng thái  $Q_4=1$  và dừng quá trình đếm xung. Tín hiệu mức 1 (logic CMOS có trị số 9 - 15V) đặt lên cực cửa của MOSFET làm cho nó chuyển trạng thái dẫn (trạng thái ON). Khi này rơ le được cấp điện nó gửi tín hiệu đến cuộn cắt của máy cắt để thực hiện chức năng cắt bảo vệ khi rò điện. Khi khắc phục xong sự cố rò điện 1 pha của lưới điện, rơ le lại được cấp nguồn, IC đếm 4017 lại Reset trạng thái ban đầu của nó và sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo.

#### 4. Kết luận

Phương pháp xác định rò điện một pha áp dụng cho mạng điện 1140V của mỏ sử dụng tín hiệu điện áp thứ tự không để làm nhiệm vụ cắt bảo vệ rò điện 1 pha có độ nhạy và độ tin cậy bảo vệ tốt. Bài viết này trình bày một giải pháp mới cho rơ le rò điện một pha trên nền ứng dụng IC số nhằm thực hiện kết hợp 2 chức năng: nhận dạng tín hiệu rò điện 1 pha (xuất hiện các xung liên tiếp) và duy trì khoảng thời gian trễ tác động cỡ 60 ms (sau 3 chu kỳ) để tránh nhiễu thoáng qua. Theo nguyên biến đổi các nửa chu kỳ dương của điện áp thứ tự không thành chuỗi các xung vuông để thực hiện chức năng bảo vệ rò điện một pha trong lưới điện trung tính cách ly điện áp 1140V của mỏ hầm lò ở chế độ xác lập, rơ le rò được tạo ra có ưu điểm nâng cao tính chống nhiễu, rất ít phụ thuộc vào thông số cách điện của mạng. □

#### TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dương Minh Trí. Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn. Sở giáo dục và đào tạo TP. Hồ Chí Minh, 1992.
2. Е.Ф. Цапенко, Л.И. Сычев, П.Н. Кулешов. Шахтные кабели и электро-безопасность сетей. Изд. Москва "Недра" 1988.
3. Р.М. Лейбов, М.И. Озерной. Электрификация подземных горных работ. Изд. Москва "Недра", 1972.

Ngày nhận bài: 21/09/2019

Ngày gửi phản biện: 18/11/2019

Ngày nhận phản biện: 25/01/2020

Ngày chấp nhận đăng bài: 10/04/2020

**Từ khóa:** bảo vệ rò; lưới điện trung tính cách ly; điện áp thứ tự không; IC kỹ thuật số

**Trách nhiệm pháp lý của các tác giả bài báo:** các tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về các số liệu, nội dung công bố trong bài báo theo Luật Báo chí Việt Nam

**Tóm tắt:** Bài báo trình bày một giải pháp mới cho rơ le rò rỉ một pha áp dụng cho mạng điện mỏ ngầm 1140V sử dụng tín hiệu từ máy biến áp không điện áp để thực hiện nhiệm vụ cắt bảo vệ rò rỉ một pha với độ nhạy và bảo vệ độ tin cậy dựa trên việc sử dụng của ICS kỹ thuật số.

**Research, build single-phase leakage protection for neutral isolated 1140V mine grid**

#### SUMMARY

The article presents a new solution for single-phase leakage relays applied to the 1140V underground mine electrical network that uses signals from the zero-voltage transformer to do the task of cutting off single-phase leakage protection with sensitivity and reliability protection based on the use of digital ICS.



1. Con người sinh ra với cái búa trong miệng. *Đức Phật.*
2. Trong một cuộc tranh luận không có người thắng kẻ bại. *Delecarnege.*
3. Người hoàn thiện nhất là người đã giúp ích cho đồng loại nhiều nhất. *Kinh Coran.*
4. Nếu có một ngày, tôi có đủ khả năng cống hiến cho lợi ích công cộng của chúng ta, tôi cho rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới. *Ingres.*
5. Kẻ sĩ có ba việc không tranh đấu, đó là: chớ tranh đấu danh với người quân tử, chớ tranh đấu lợi với kẻ tiểu nhân và chớ cùng trời đất so đấu khôn khéo. *Tăng Quốc Phiên.*

VTH sưu tầm