

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ Ổ TRƯỢT BÔI TRƠN BẰNG NƯỚC CỦA MÁY RỬA QUẶNG HAI TRỤC VÍT CÁNH VUÔNG MR 2284

TẠ NGỌC HẢI - Hội Khoa học và Công Nghệ Mỏ Việt Nam
 TRẦN NGÔ HUẤN - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin
 NGUYỄN VĂN ĐÔNG - Công ty CP Công nghiệp Ô tô-Vinacomin
 Email: djemmore20@yahoo.com

1. Đặt vấn đề

Máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông được sử dụng rộng rãi trong dây chuyền công nghệ tuyển quặng. Máy có nhiệm vụ đánh rơi, rửa sạch quặng và tách các tạp chất ra khỏi quặng. Các sản phẩm sau khi qua máy sẽ tiếp tục được chuyển tới các thiết bị công nghệ tiếp theo trong dây chuyền tuyển, chế biến quặng. Máy rửa cánh vuông hai trục vít MR2284 được sử dụng tại các Nhà máy tuyển quặng bauxit của Công ty Nhôm Lâm Đồng-TKV, Công ty Nhôm Đăk Nông-TKV. Một trong những bộ phận quan trọng của máy là ổ trượt gối đỡ dưới của trục vít xoắn, nằm chìm trong máng nước rửa và được bôi trơn bằng nước. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tính toán một số thông số ổ trượt phục vụ công tác chế tạo trong nước toàn bộ máy.


2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông MR2284

Sơ đồ cấu tạo máng rửa, trục vít cánh vuông và gối đỡ của máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông (R2VV) MR2284 thể hiện trên hình H.1 và H.2. Hai trục vít xoắn lắp cánh vuông 1 được lắp song song với nhau, nghiêng một góc β so với phương ngang, nằm trọn vẹn trong máng rửa 4. Đầu máng rửa 4 cũng song song với hai trục vít xoắn. Máng được cấp nước liên tục để rửa quặng. Hai trục vít xoắn được dẫn động quay cùng vận tốc và quay ngược chiều nhau. Khi quặng cùng nước cấp vào máng, các cánh vít xoắn quay, đập vỡ, đánh rơi, làm sạch quặng. Quặng đã được rửa được các trục vít xoắn vận chuyển lên trên. Các thành phần còn lại, nước bùn được chuyển đến các thiết bị công nghệ xử lý tiếp theo. Trục vít xoắn được đặt trên hai gối đỡ, gối đỡ dưới 3 và gối đỡ trên 2. Gối đỡ trên 2 lắp

trượt đỡ chặn, gối đỡ dưới lắp ổ đỡ trượt. Khi làm việc, gối đỡ dưới 3 ngâm trong hỗn hợp nước, bùn quặng. Chiều cao cột nước trên ổ trượt là "H" [8].


Cấu tạo của gối đỡ dưới thể hiện trên hình H.2. Gối đỡ có ổ trượt nằm trong gối đỡ. Ổ trượt gồm hai nửa bạc trên 1 và nửa bạc dưới 2, chế tạo từ nhựa Teflon. Nửa bạc trên có lỗ cấp nước sạch để bôi trơn ổ, đồng thời tạo áp lực cho nước thoát ra từ ổ lớn hơn áp lực nước bên ngoài, để ngăn chặn nước bùn và các hạt bùn, quặng mịn lọt vào ổ gây tăng ma sát và mòn, nhằm nâng cao thời gian làm việc và giảm ma sát ổ trượt. Thông số kỹ thuật chính máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông MR2284 trình bày trong Bảng 1.

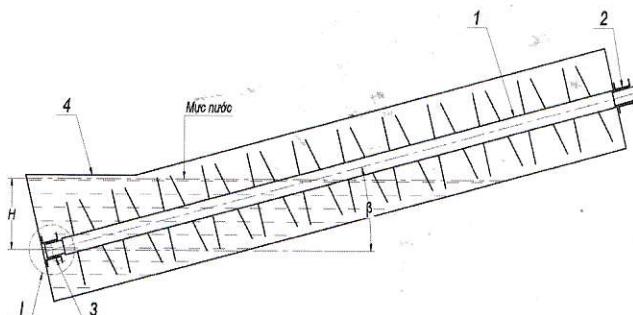

H.1. Sơ đồ cấu tạo máng rửa, trục vít cánh vuông và gối đỡ của máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông MR2284: 1 - Trục vít xoắn cánh vuông; 2 - Gối đỡ trên; 3 - Gối đỡ dưới; 4 - Máng rửa

2.2. Ổ trượt và tính toán ổ trượt

Hiện nay, trong máy và thiết bị sử dụng ổ trượt hoặc ổ lăn. Hai loại ổ đều có những ưu và nhược điểm và phạm vi sử dụng hiệu quả. Đối với ổ trượt, một nhược điểm thường được nhắc đến là tổn thất do ma sát, yêu cầu mô men khởi động cao, cần bôi trơn liên tục.

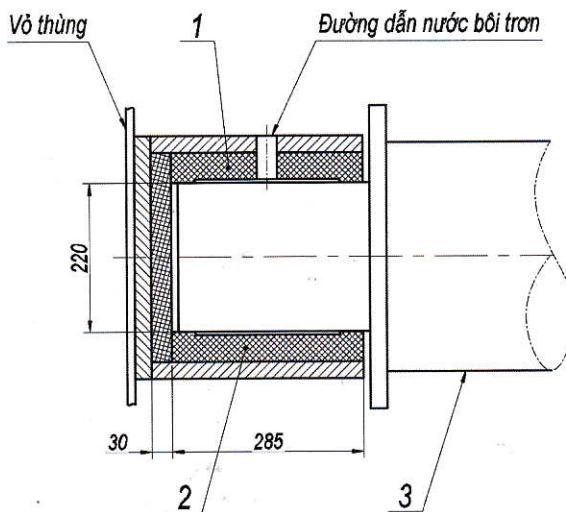

H.2. Cấu tạo gối đỡ dưới: 1 - Nửa bạc trên; 2 - Nửa bạc dưới; 3 - Trục vít xoắn

Bảng 1. Thông số kỹ thuật chính máy rửa quặng hai trực vít cánh vuông MR2284

Nº	Tên gọi	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
1	Năng suất	T/h	120
2	Trọng lượng khối của quặng	T/m ³	1,4
3	Chiều rộng máng rửa	mm	2.200
4	Chiều dài máng rửa	mm	8.400
5	Góc nghiêng	độ	14
6	Tiêu hao nước rửa quặng	m ³ /T	1,48
7	Số lượng trực vít xoắn	trục	2
8	Vận tốc quay của trực vít xoắn	r/min	28
9	Công suất động cơ	kW	75

Tuy nhiên, ống trượt cũng có một số ưu điểm. Các ưu điểm này xác định phạm vi áp dụng hợp lý của ống. Đó là, nhờ vào khả năng giảm chấn của màng dầu bôi trơn, ống trượt làm việc tốt hơn trong điều kiện tải va đập và rung; ống đỡ trượt có kích thước đường kính nhỏ hơn nhiều so với ống lăn, có chế tạo từ hai nửa, cho nên có thể sử dụng cho trục có kết cấu bất kỳ và đơn giản trong tháo lắp; ống trượt đặc biệt có thể làm việc trong môi trường nước, môi trường ăn mòn và các điều kiện khác mà ống lăn không áp dụng được hoặc áp dụng không hợp lý. Để giảm tổn thất do ma sát, đối với ống trượt có thể khắc phục bằng chọn chế độ làm việc để đảm bảo ma sát nửa ướt và tốt hơn là ma sát ướt cho ống thông qua chọn các thông số gia công, động học hợp lý [1], [2], [3], [6].

2.2. Tính toán ống trượt

Tính toán ống trượt có các nội dung chính sau: tính toán theo các chỉ số giới hạn (quy ước) [3], [4]; tính ma sát ướt theo chiều dày màng dầu [3], [5].

Tính theo các chỉ số tới hạn:

> Theo điều kiện phá hủy bề mặt làm việc và ép đầy dầu:

$$p = R/dl < [p]. \quad (1)$$

Trong đó: p , $[p]$ - Áp lực làm việc và áp lực cho phép của ống trượt, N/m^2 ; R - Lực tác động lên ống, N ; d , l - Đường kính và chiều dài ống, m .

> Theo điều kiện mòn và bền nhiệt

$$pv < [pv]. \quad (2)$$


Trong đó: v - Vận tốc dài bề mặt đường kính trục, m/s ; $v = (\pi \cdot d \cdot n / 30)$; n - Vận tốc quay của trục, $vòng/min$.

> Theo điều kiện giới hạn vận tốc:

$$v < [v]. \quad (3)$$

Các giá trị của $[p]$, $[v]$, $[pv]$ xác định theo các công thức kinh nghiệm và đưa ra trong [3], [6].

> Tính điều kiện ống làm việc ở chế độ ma sát ướt theo chiều dày màng dầu. Một trong những vấn đề quan trọng của tính toán ống trượt là tính toán chọn các thông số sao cho ống làm việc trong điều kiện ma sát ướt, đảm bảo điều kiện bôi trơn thủy động, hoặc với các thông số cho trước, xác định chế độ ma sát trong ống trượt để có các giải pháp công nghệ, kết cấu phù hợp.

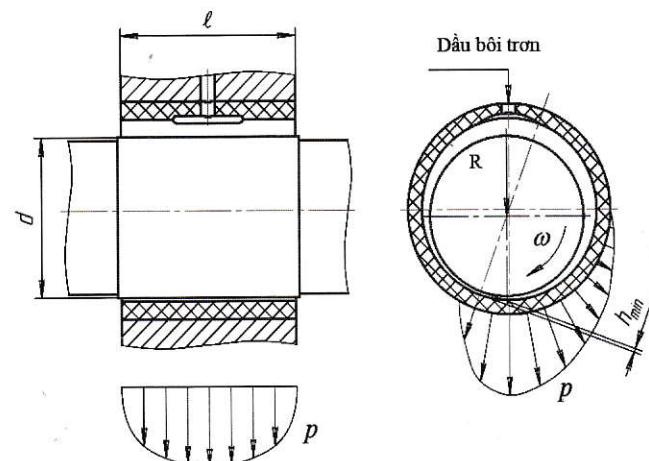

H.3. Sơ đồ làm việc ống trượt

Trên hình H.3 thể hiện sơ đồ làm việc của ống trượt. Quá trình biến đổi chế độ làm việc, lý thuyết bôi trơn của ống được nêu chi tiết trong [3], [4], [6]. Khi vận tốc góc đạt tới một giá trị nhất định, áp lực dầu p sẽ nâng trực lên. Giữa bề mặt trực và bạc sẽ có khe hở. Khe hở nhỏ nhất là h_{min} . Điều kiện để bề mặt trực và bạc không tiếp xúc nhau là:

$$h_{min} > \sum R_z. \quad (4)$$

Trong đó: $\sum R_z = (R_{zt} - R_{zb})$ - Tổng chiều cao nhấp nhô trung bình của bạc ống trượt và trực, μm ; R_{zt} , R_{zb} - Chiều cao nhấp nhô trung bình do gia công của bề mặt tiếp xúc trực và bạc ống trượt, μm .

Chiều cao R_z phụ thuộc vào cấp chính xác gia công cơ nêu trong Bảng 2.

Bảng 2. Chiều cao nhấp nhô phụ thuộc vào cấp chính xác gia công

Cấp chính xác gia công	7	8	9	10	11	12
$R_z, \mu\text{m} (10^{-6} \text{m})$	6,3	3,2	1,6	1,8	0,4	0,2

Khe hở h_{min} xác định theo công thức [3]:

$$h_{min}=0,5\psi.d.(1-\chi). \quad (5)$$


Trong đó: d - Đường kính trực, m; ψ - Khe hở tương đối giữa bề mặt trực và bạc; $\psi=\Delta/d$; χ - Độ lệch tâm tương đối; $\chi=2.e/\Delta$; e - Độ lệch tâm, m; Δ - Khe hở giữa bề mặt trực và bạc, m; $\Delta=d_b-d_t$; d_b - Đường kính trong của bạc ống trượt, m; d_t - Đường kính trực, m.

Độ lệch tâm tương đối χ phụ thuộc vào hệ số mang tải ζ và hệ số $\lambda=l/d$. Hệ số χ xác định theo công thức [3]:

$$\chi=(2p\psi^2)/(\omega\mu). \quad (6)$$

Trong đó: μ - Độ nhớt động lực (tuyệt đối) dầu bôi trơn, Ns/m^2 ; ω - Vận tốc góc của trực, rad/s ; $\omega=(2\pi n/60)$.

Quan hệ $\chi=f(\zeta, \lambda)$ thể hiện trên hình H.4 [3].

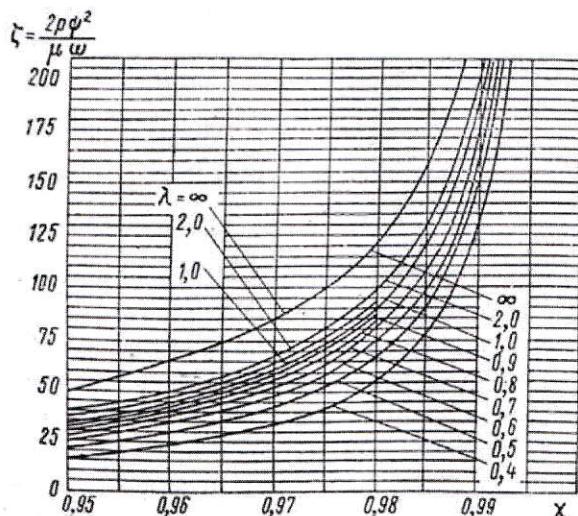

H.4. Đồ thị biến đổi hệ số tải ζ

Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét tác động lên phần trực vít xoắn ngâm trong bùn, lực tác động lên ống trượt gối đỡ dưới xác định theo công thức

$$R=(0,5.P.\cos\beta). \quad (7)$$

Sử dụng các công thức (5), (6) và đồ thị trên hình H.4 có thể xác định được h_{min} . So sánh với giá trị ΣR_z tương ứng với cấp chính xác gia công bề mặt có thể đánh giá ống trượt có khả năng làm việc ở chế độ ma sát ướt hay không.

➤ Theo điều kiện làm mát. Tính toán điều kiện làm mát theo điều kiện cân bằng nhiệt: Nhiệt lượng phát ra do tổn thất ma sát phải cân bằng với nhiệt lượng làm mát và nhiệt độ giới hạn của gối đỡ.

2.3. Tính toán ống trượt bôi trơn bằng nước của máy rửa quặng hai trực vít cánh vuông MR 2284

Phân tích các nội dung tính toán ống trượt trong mục 2.2 có thể thấy, đối với R2VV MR2284 tính toán theo điều kiện làm mát không cần quan tâm. Lý do là toàn gói đỡ được ngâm trong nước. Lượng nước được bổ xung liên tục để rửa quặng với lưu lượng lớn, đến $177 \text{ m}^3/\text{h}$. Nước được cấp với nhiệt độ 30°C . Các tính toán quy ước là các tính toán đơn giản. Thực tế sử dụng ống trượt chế tạo từ nhựa Teflon đã chứng tỏ điều này. Để nghiên cứu nâng cao chất lượng, điều kiện làm việc cần tính toán: xác định cấp chính xác gia công bề mặt trực và bạc cần thiết để ống làm việc ở chế độ ma sát ướt; xác định áp lực cần thiết của nước bôi trơn.

Các thông số dùng để tính toán ống trượt của máy R2VV MR 2284 như sau: trọng lượng 01 trực vít xoắn: $P=22100 \text{ N}$; góc nghiêng trực vít xoắn: $\beta=14^\circ$; kích thước ống: $d=0,22 \text{ m}$, $l=0,285 \text{ m}$; chất bôi trơn là nước có các thông số: nhiệt độ trung bình $t=30^\circ\text{C}$, độ nhớt động lực tương đương với nhiệt độ 30°C $\mu=0,798 \cdot 10^{-3} \text{ Ns/m}^2$. Theo công thức (1), (7) xác định được $p=0,1709 \cdot 10^{-6} \text{ N/m}^2$. Từ các thông số hình học ống trượt có $\lambda=l/d=1,29$; $\omega=(2\pi n/60)=(0,104 \cdot n)$.


Về lắp ghép ống trượt: Lắp ghép các loại ống trượt được đúc kết bằng lý thuyết và trên thực tế. Các lắp ghép sau là thích hợp đối với ống trượt: H7/f7; H8/f7; H8/f8 [3], [4], [6]. Căn cứ TCVN 2245:1999 (ISO 286-2:1988) có thể tính toán ra khe hở giữa bề mặt trực và bạc Δ .

Vận tốc quay của trực: theo lý thuyết và phân tích các công thức (5), (6) và đồ thị trên hình H.4, h_{min} tăng khi vận tốc quay tăng, nghĩa là khả năng làm việc ở chế độ ma sát ướt hoặc nửa ướt tăng. Tuy nhiên, đối với máy R2VV, tốc độ quay của vít xoắn với lực va đập của cánh khuấy tỷ lệ thuận, mà độ lớn của lực va đập ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả đập vỡ quặng chứa trong bùn. Nâng cao tốc độ có thể gây tác động khuấy mạnh. Tuy nhiên, nếu tốc độ cao, thì do vận tốc tiếp tuyến của chu vi vít xoắn vượt quá lực ma sát giữa quặng với vít xoắn, làm quặng bay khỏi trực. Thậm chí sẽ khiến cho bùn và hạt quặng tương đối nhỏ bay ra khỏi máng, dẫn đến tiêu hao năng lượng vô ích, làm bẩn sân công nghiệp và mất an toàn. Số vòng quay vít xoắn n với vận tốc vòng tỷ lệ thuận, tức vận tốc vòng nhất thiết phải trong phạm vi nhất định, vượt quá thì sẽ sinh ra kết quả không mong muốn [8]. Đối với máy rửa hai trực vít xoắn cánh vuông, tiến hành khảo sát với vận tốc quay trực trong khoảng $28 \pm 45 \text{ r/min}$.


Kết quả tính toán h_{min} ống trượt gối đỡ dưới phụ thuộc vận tốc quay trực và lắp ghép trình bày trong Bảng 3. Kết quả tính toán thể hiện trên hình H.5 và hình H.6.

Bảng 3. Kết quả tính toán h_{min} phụ thuộc vận tốc quay trực và lắp ghép

Lắp ghép	n, r/min	Sai lệch kích thước, μm		ζ	χ	$h_{min}, \mu\text{m}$
		Bạc	Trục			
H7/f7	28	+46; +0	-50; -96	27,7	0,92	38
H7/f7	35	"	"	22,22	0,915	41
H7/f7	40	"	"	19,45	0,905	52
H7/f7	45	"	"	17,26	0,87	62
H8/f7	28	+72; +0	-50; -96	35,8	0,95	27
H8/f7	35	"	"	28,6	0,94	32
H8/f7	40	"	"	25	0,925	41
H8/f7	45	"	"	22,26	0,89	59
H8/f8	28	+72; +0	-50; -122	44,9	0,958	25
H8/f8	35	"	"	36	0,95	30
H8/f8	40	"	"	31,53	0,945	33
H8/f8	45	"	"	28	0,925	46

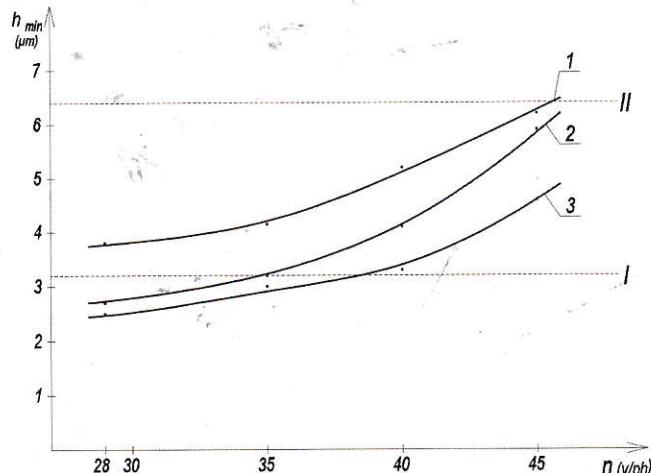

H.5. Đồ thị quan hệ h_{min} và vận tốc quay trực và lắp ghép ổ trượt R2VV MR2284: 1 - Lắp ghép H7/f7; 2 - Lắp ghép H8/f7; 3 - Lắp ghép H8/f8; ΣR_z - Tổng chiều cao nhấp nhô trung bình (I - Cấp chính xác 9; II - Cấp chính xác 8)

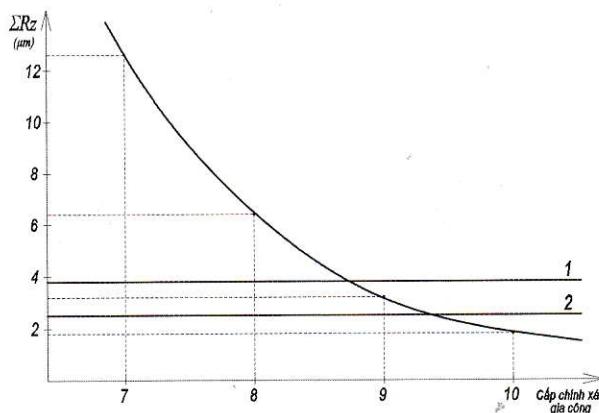

H.6. Đồ thị quan hệ tổng chiều cao nhấp nhô trung bình của bạc ổ trượt và trực ΣR_z với cấp chính xác gia công ($n=28$ r/min); 1 - h_{min} đối với lắp ghép H7/f7; 2 - h_{min} đối với lắp ghép H8/f8

Nước bôi trơn cần điều kiện về áp lực và lưu lượng. Lưu lượng nước bôi trơn xác định theo công thức [7]:

$$Q=0,005.d.l, \text{l/min.} \quad (8)$$

Áp lực nước bôi trơn phải thỏa mãn điều kiện để nước bùn không lọt vào ổ trượt (điều kiện cân bằng áp lực đảm bảo nước bên ngoài không chảy vào ổ):

$$p_n \geq 9,8 \cdot 10^{-3} \cdot k \cdot \gamma \cdot H, \text{ MPa.} \quad (9)$$

Trong đó: k - Hệ số dự trữ áp lực; $k=5$; H - Chiều cao cột áp nước bùn, m; $H=0,725$ m; γ - Tỷ trọng nước bùn quặng, $\gamma=1,45$.

Theo các công thức (8), (9) xác định được $Q=3,135$ l/min ($0,188 \text{ m}^3/\text{h}$), $p_n \geq 0,052 \text{ MPa}$.

3. Kết quả và thảo luận

Từ kết quả nghiên cứu và tính toán có thể thấy:

➤ Đối với lắp ghép ổ H8/f8, H8/f7, H7/f7, khi vận tốc quay trực tăng từ 28 r/min đến 45 r/min, khe hở nhỏ nhất giữa bạc và trực tăng từ $(25 \div 38) \mu\text{m}$ lên $(46 \div 62) \mu\text{m}$. Trong khoảng vận tốc quay khảo sát: đối với cấp chính xác 8, cả ba lắp ghép đều không đảm bảo điều kiện ($h_{min} > \Sigma R_z$); đối với cấp chính xác 9, lắp ghép H7/f7 thỏa mãn trong toàn khoảng khảo sát, lắp ghép H8/f7 khi $n \geq 35$ r/min và lắp ghép H8/f8 khi $n \geq 38$ r/min mới thỏa mãn;

➤ Với cùng một vận tốc quay của trực, khe hở nhỏ nhất giữa bạc và trực của lắp ghép H7/f7 lớn hơn lắp ghép H8/f7, của lắp ghép H8/f7 lớn hơn lắp ghép H8/f8;

➤ Để đảm bảo khả năng cao để ổ trượt có điều kiện khe hở đảm bảo làm việc ở chế độ ma sát ướt, nghĩa là khe hở nhỏ nhất giữa bạc và trực càng lớn càng tốt, thì lắp ghép H7/f7 phù hợp nhất đối với ổ trượt gối đỡ dưới máy R2VV MR2284;

➤ Từ điều kiện để bề mặt trực và bạc không tiếp xúc nhau (công thức (4)), trên đồ thị trên hình H.6 cho thấy, đối với vận tốc quay $n=28$ r/min của máy, độ

chính xác gia công bề mặt cần bằng cấp chính xác từ 9 trở lên đối với lắp ghép H7/h7 để đảm bảo $h_{min} > \Sigma R_z$, đồng nghĩa với thỏa mãn điều kiện khe hở có khả năng đảm bảo ổ làm việc ở chế độ bôi trơn ma sát ướt;

➤ Lưu lượng nước bôi trơn $Q=0,188 \text{ m}^3/\text{h}$, áp lực $p_n \geq 0,052 \text{ MPa}$. Áp lực này cũng phù hợp với số liệu trong tài liệu [7];

➤ Kết quả nghiên cứu tính toán mới tính đến chiều cao nhấp nhô bề mặt tiếp xúc ma sát của bạc ổ trượt và trực. Để có số liệu chính xác hơn cần nghiên cứu ảnh hưởng của lắp ráp, biến dạng trực, gối đỡ,... đến khe hở h_{min} khi làm việc.

4. Kết luận

➤ Ổ trượt gối đỡ dưới máy rửa quặng hai trực vít cánh vuông làm việc trong điều kiện ngâm trong nước bùn quặng và bôi trơn bằng nước. Trong khi làm việc phải tính toán cấp nước với áp lực đảm bảo ngăn nước bùn quặng thâm nhập vào ổ làm tăng ma sát, mòn, tổn thất ma sát và giảm tuổi thọ của ổ;

➤ Lắp ghép làm việc hợp lý của ổ trượt gối đỡ dưới máy rửa quặng hai trực vít cánh vuông MR2284 là lắp ghép H7/f7, cần cấp chính xác gia công đạt từ cấp 9 trở lên để ổ có điều kiện khe hở có khả năng làm việc ở chế độ ma sát ướt nhằm giảm tổn thất ma sát và tăng tuổi thọ;

➤ Để có số liệu đánh giá chính xác hơn cần nghiên cứu ảnh hưởng của lắp ráp, biến dạng trực, gối đỡ,... đến khe hở làm việc. □

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Robert L. Mott, P.E. (1992), Machine Element in Mechanical Design, University of Dayton, Maxwell Macmillan Canada, Toronto.

- Robert L. Norton (1997), Machine Design- An Integrated Approach, Worcester Politechnic Institute, Worcester, Massachusetts.

- Дмитриев В.А. (1970), Детали машин, Издательство Судостроение, Ленинград.

- Жильников Е.П., Тукмаков В.П. (2015), Расчет гидродинамического подшипника скольжения, Самарский государственный аэрокосмический университет, Самара.

- Михин М.Н., Мичугин Д.В. (2003), К вопросу повышения работоспособности радиальных подшипников скольжения, Вестник ОГУ 7-2003, стр. 202-209.

- Черновский С.А. (1963), Подшипники скольжения, Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, Москва.

- Федулов А.А. (2015), Условие эксплуатации и смазка подшипниковых опор, Уральский федеральный университет, Екатеринбург.

- 黄慕礼 (2002), 双螺旋槽式洗矿机设计参数的

确定和传动功率计算,长沙黑色冶金矿山设计研究院.

Ngày nhận bài: 25/07/2020

Ngày gửi phản biện: 14/08/2020

Ngày nhận phản biện: 24/10/2020

Ngày chấp nhận đăng bài: 10/12/2020

Từ khóa: máy rửa quặng, ổ trượt, ổ trượt bôi trơn bằng nước

Trách nhiệm pháp lý của các tác giả bài báo:

Các tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về các số liệu, nội dung công bố trong bài báo theo Luật Báo chí Việt Nam

Tóm tắt: Máy rửa quặng hai trực vít cánh vuông sử dụng rộng rãi trong dây chuyền tuyển quặng. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu xác định một số thông số ổ trượt bôi trơn bằng nước của máy rửa quặng hai trực vít cánh vuông MR 2834, sử dụng để rửa quặng bauxit.

Research to determine some parameters of the water-lubricated plain bearing of MR 2284 square-wing double-screw ore washing machine

SUMMARY

Square wing double screw ore washing machine is widely used in the ore sorting technology line. The paper presents results of the research to determine some parameters of the water-lubricated plain bearing of MR 2834 square-wing double-screw ore washing machine, used for washing bauxite ore.



1. Sự im lặng hùng biện hơn lời nói. Thomas Carlyle.

2. Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào. Balzac.

3. Người ngồi trong bóng râm ngày hôm nay là nhò đã trồng cây từ lâu về trước. Les Brown.

4. Sự mỉm cười bình tĩnh và mâu thuẫn với chính mình là điểm yếu lớn nhất của bản chất con người. Joseph Addison.

5. Tình yêu làm nên những vị ngọt tuyệt vời nhất và những nghịch cảnh đau khổ nhất trên đời. Madelene Scudery.

VTH sưu tầm